

# WORCRAFT

POWER TOOLS

## CLG-S20Li

Пістолет клейовий акумуляторний



UA

CE

## ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	8
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	9
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	9
8 Гарантії виробника (постачальника).....	9
9 Технічний паспорт.....	10
10 Утилізація.....	10
11 Комплектність.....	10

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (копія оригіналу)

**УВАГА!**

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вдячні вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки ТМ WORCRAFT. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечної використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки ТМ WORCRAFT буде вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі акумуляторного клейового пістолета **CLG-S20Li** вимагайте перевірки його працездатності пробним пуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

Переконайтесь, що Гарантійний талон повністю та вірно заповнений. В процесі експлуатації виконуйте вимоги Інструкції з експлуатації.

## ВСТУП


Акумуляторний клейовий пістолет **CLG-S20Li** (далі – виріб, пристрій, термоклеювий пістолет) призначений для склеювання за допомогою стрижнів термоклею паперу, картону, пробки, дерева, шкіри, тканин, пінопласту, пластмаси (за винятком PE, PP, PTFE, м'якого ПВХ), кераміки, фарфору, металу, скла та каменю без застосування розчинників. Завдяки можливості роботи від акумуляторної батареї, з пристроєм можна працювати всюди, де не можна працювати з клейовими пістолетами із зовнішнім джерелом живлення. Пристрій призначений тільки для побутового використання.

Будь-яке інше використання, відмінне від вищезазначеного, може створити небезпеку та заподіяти шкоду людям та/або майну.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі пункт 1 «Загальні правила техніки безпеки». Тільки таким чином ви зможете навчитися правильно поводитися з пристроєм та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

## 1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

### 1.1 Загальні правила безпеки попередження

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил запобігання нещасним випадкам, а також правил техніки безпеки, наведених в цій інструкції. Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки, інструкції, ілюстрації та специфікації, надані з цим пристроєм. Невиконання усіх поданих нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких тілесних ушкоджень. Запобіжні заходи містять нижчеперелічені пункти.**

1.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на робочому столі або навколо нього під час праці може стати причиною травми.

1.1.2 Звертайте увагу на обстановку, яка оточує робоче місце. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Остерігайтеся ураження електричним струмом. Не торкайтеся заземлених поверхонь, наприклад, трубопроводів, радіаторів, кухонних плит, корпусів холодильників. Не працюйте з приладом під дощем і снігом. Не використовуйте електроінструмент в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпус пристрою може призвести до ураження електричним струмом.

1.1.4 Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім доторкатися до інструменту або подовжувача. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте інструмент у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до електроінструменту.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, прикладаючи зайву силу. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується згідно з передбаченими нормами, навантаженням, зусиллям та швидкістю.

1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте електроінструмент у цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або маску проти пилу (респіратор), якщо при роботі виділяється пил.

1.1.10 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити рухомі частини виробу. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички та черевики з неслизькою підошвою. Ховайте довге волосся під головним убором.

1.1.11 Використовуйте обладнання для відведення пилу та бруду, якщо це передбачено. Переконайтеся, що ви використовуєте відповідні пристрої для під'єднання подібного обладнання.

1.1.12 Перед початком роботи закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж тримати заготовку в руці, а також звільняє обидві руки для роботи з інструментом.

1.1.13 Уважно та відповідально ставтеся до технічного обслуговування електроінструменту та його ремонту. Для досягнення кращого результату та забезпечення більшої безпеки під час роботи, обережно поводьтеся з приладом і утримуйте його в чистоті. При змащуванні та заміні аксесуарів дотримуйтеся вказівок із відповідних інструкцій.

1.1.14 Руків'я інструменту повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення змащувальними матеріалами.

1.1.15 Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу, якщо інструмент не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.16 Витягніть всі регульовані та гайкові ключі. Візьміть собі за правило: перед тим, як увімкнути електроінструмент – перевірте, чи всі ключі витягнуті з нього.

1.1.17 Уникайте несподіваного запуску двигуна.

1.1.18 Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу коли переносите електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим, як вставити акумуляторну батарею, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.19 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що ви робите. Не працюйте з приладом, якщо ви стомилися, прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.20 Завжди використовуйте відповідний зарядний пристрій або адаптер (продається окремо!) тільки в електромережі з напругою, зазначеною на табличці виробу.

1.1.21 Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею (продається окремо!) від електрогенератора, який працює від двигуна, або джерела живлення постійного струму. Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій чи адаптер і батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батарею в місці, що не підлягає впливу прямого сонячного світла, там, де низька вологість і гарна вентиляція.

1.1.22 Ремонт електроінструменту має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ WORCRAFT. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

## **1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу (Заходи безпеки)**

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта), поводитися з ним обережно, не допускати його ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів. До роботи з виробом допускаються лише особи, які пройшли відповідне навчання та мають допуск до роботи з електроінструментом.

1.2.3 При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!);
- під'єднувати акумуляторну батарею до виробу тільки перед початком роботи;
- під'єднувати, від'єднувати акумуляторну батарею тільки при вимкненому перемикачі «Увімк/Вимк».

1.2.4 Використовуйте лише клей у вигляді стрижня з діаметром, вказаним у табличці з технічними даними.

1.2.5 Оскільки клейовий пістолет працює при високих температурах, слід бути обережним під час роботи з ним.

1.2.6 Під час перерв та після роботи пістолет слід залишити у вертикальному положенні. Під час роботи не кладіть пістолет на бік або так, щоб отвір для клею був спрямований нагору. Таке розташування пістолета може призвести до його незворотного пошкодження.

1.2.7 Якщо перерва в процесі склеювання більше, ніж 30 хвилин, зачекайте, щоб холодний стрижень нагрівся.

1.2.8 Не можна чистити клейовий канал гострими інструментами.

1.2.9 Не можна вштовхувати стрижень силою, надмірний тиск на стрижень може призвести до застрягання стрижня в пістолеті. Якщо стрижень застряг, розігрійте пістолет протягом 10 хвилин, а потім обережно витягніть його. Якщо стрижень знаходиться глибоко в пістолеті, слід нагріти новий стрижень, ввести його в отвір для встановлення стрижня, розплавлений кінець стрижня слід прикласти до стрижня, що застряг (щоб склеїти їх), а потім, повільно обертаючи, витягнути.

1.2.10 Пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними здібностями або особи без досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом або їм надані інструкції з безпечного використання та інформація про присутні ризики.

1.2.11 Завжди заряджайте батарею при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С. Температура нижче 5 °С може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40° С. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °С до 25 °С. Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як починати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї підряд. Не дозволяйте стороннім речовинам потрапляти в отвір для під'єднання акумуляторної батареї.

1.2.12 Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею та зарядний пристрій.

1.2.13 Ніколи не замикайте акумуляторну батарею закорочуванням, це призведе до різкого збільшення струму та перегріву, який виведе з ладу акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь. Батарея може вибухнути.

1.2.14 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батарей після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.

1.2.15 Не встановлюйте які-небудь сторонні предмети у щілині повітряної вентиляції зарядного пристрою. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів у щілині повітряної вентиляції зарядного пристрою може призвести до ураження електричним струмом або до пошкодження зарядного пристрою.

## 2 ОПИС І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

### 2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд акумуляторного клейового пістолета **CLG-S20Li** показаний на рисунку 1.



Рисунок 1

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Сопло                   | 6. Вимикач живлення (перемикач «Увімк/Вимк») |
| 2. LED-підсвічування       | 7. Індикатор нагріву / готовності до роботи  |
| 3. Кнопка дозування        | 8. Отвір для встановлення стрижня            |
| 4. Захисна кришка форсунки | 9. Руків'я                                   |
| 5. Вікно для огляду        | 10. Акумуляторна батарея                     |

У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його споживчі властивості.

## 2.2 Призначення виробу

2.2.1 Акумуляторний клейовий пістолет **CLG-S20Li** призначений для склеювання за допомогою стрижнів термоклею паперу, картону, пробки, дерева, шкіри, тканин, пінопласту, пластмаси (за винятком PE, PP, PTFE, м'якого ПВХ), кераміки, фарфору, металу, скла та каменю без застосування розчинників. Завдяки можливості роботи від акумуляторної батареї, з пристроєм можна працювати всюди, де не можна працювати з клейовими пістолетами із зовнішнім джерелом живлення. Пристрій призначений тільки для побутового використання.

2.2.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від +5 °C до +40 °C і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря. Діапазон температури навколишнього середовища для пристрою під час зберігання (з від'єднаними акумуляторними батареями (купуються окремо!) від мінус 5 °C до плюс 40 °C.

2.2.3 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї лінійки акумуляторного інструмента «ONE FOR ALL» напругою 20 В (продаються окремо!).

2.2.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити в його конструкцію незначні зміни, які не відображені в цій Інструкції з експлуатації й не впливають на ефективну та безпечну роботу інструменту.

## 3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Тримайте вогнегасники різних класів легкодоступними під час роботи та під час охолодження заготовки.**

### 3.1 Налаштування заготовки та робочої зони

- Визначте робоче місце, яке є чистим і добре освітленим. Робоча зона не повинна мати доступ дітей або домашніх тварин, щоб запобігти відволіканню уваги та травмам. Поблизу не повинно бути предметів, які становлять небезпеку під час роботи.
- Видаліть з робочої зони всі легкозаймисті та термочутливі матеріали.
- Сплануйте ізольовану, негорючу поверхню, щоб термоклейовий пістолет охолонув після використання.
- Закріпіть вільні заготовки за допомогою лещаток або струбцини, затискачі (не входять до комплекту постачання) для запобігання руху під час роботи.

### 3.2 Підготовка акумуляторних батарей до роботи

Якщо акумуляторна батарея (купується окремо!) розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі 220 В;
- під'єднайте штекер зарядного пристрою до відповідного роз'єму акумуляторної батареї. При цьому індикатор зарядного пристрою почне світитися червоним – це означає, що почався (триває) процес заряджання;
- через деякий час заряджання (час залежить від ємності батареї) індикатор почне світитися зеленим – це означає, що процес заряджання закінчено та акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання витягніть зарядний пристрій з розетки;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.


Для забезпечення оптимального терміну служби акумуляторні батареї необхідно повністю заряджати після використання. Для досягнення максимально можливого терміну служби акумуляторні батареї після заряджання слід виймати із зарядного пристрою та не залишати приєднаними до пристрою після роботи. Уникайте нагрівання акумуляторних батарей понад 50 °C та прямого сонячного світла (ризик перегріву). Контакти зарядного пристрою та акумуляторних батарей повинні утримуватися в чистоті. При зберіганні акумуляторних батарей більш, ніж 30 днів:

- тримайте акумуляторні батареї при температурі 15-25 °C у сухому місці;
- зберігайте акумуляторні батареї із зарядом приблизно 30% - 50% від повної ємності;
- кожні 6 місяців акумуляторні батареї слід заряджати.

### 3.3 Підготовка термоклейового пістолета до роботи

- Вставте повністю заряджену акумуляторну батарею (10, рисунок 1) в передбачений роз'єм у нижній частині руків'я, переконавшись, що вона надійно зафіксувалася (дивіться рисунок 2).
- Вставте клейовий стрижень (клей-стік) з діаметром, який вказаний в Інструкції, в отвір для встановлення стрижня (8, рисунок 1) клейового пістолета (дивіться рисунок 3).

- Увімкніть клейовий пістолет, натиснувши та утримуючи 3 секунди вимикач живлення (6, рисунок 1) – світлодіодний індикатор (7, рисунок 1) почне засвітитися червоним (дивіться рисунок 4). Також почне світитися світлодіод підсвічування зони роботи (2, рисунок 1). Приблизно через хвилину термоклеювий пістолет досягне робочої температури для роботи – світлодіодний індикатор (7, рисунок 1) почне засвітитися зеленим.

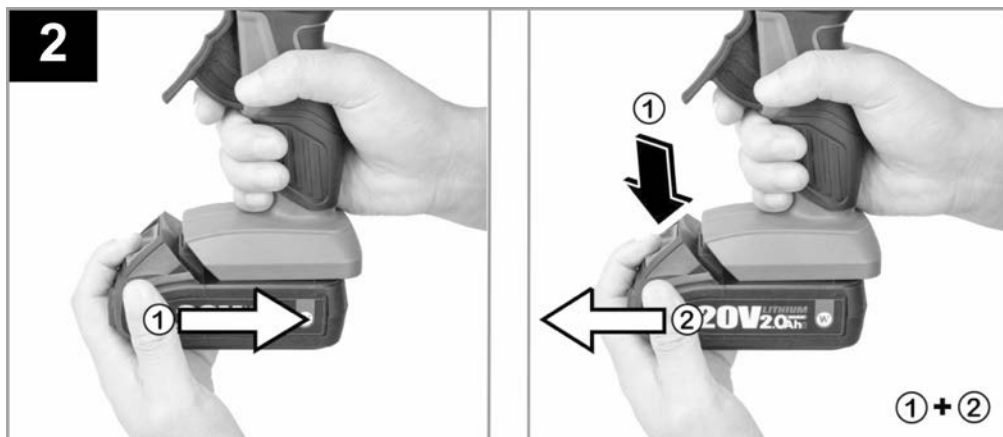

**УВАГА!** Не чіпайте гарячий клей. Високі температури можуть спричинити опіки. Щоб запобігти травмам або пошкодженню майна, не залишайте пристрій без нагляду, коли він лежить на поверхнях або предметах.



**ОБЕРЕЖНО!** Не закривайте вентиляційні отвори, якщо використовується пристрій – це може призвести до його перегріву.

#### 4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ



**УВАГА!** Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації. Перед початком будь-яких робіт з регулювання або технічного обслуговування витягніть акумуляторну батарею з пристрою.

##### 4.1 Робота

- Направте сопло пістолета на місце нанесення клею, натисніть на кнопку дозування (3, рисунок 1), розплавлений клей почне витікати із сопла (1, рисунок 1). Зупинення витікання клею відбувається після скидання тиску на кнопку дозування. Наступне натискання на кнопку призведе до витікання наступних порцій клею із сопла пістолета. Через теплову інерцію клей може ще виділятися із сопла протягом деякого часу після скидання тиску кнопкою.

- Нанесіть клей на поверхні, що склеюються, стисніть їх разом та почекайте. Приблизно через 1-2 хвилини з'єднання готове.

#### 4.2 Корисні поради під час роботи з виробом

- Не наносіть клей на вироби, які чутливі до високих температур.
- Вироби з пінною структурою (наприклад, пінопласт) можна клеїти лише тоді, коли вони мають захисне покриття. Не можна наносити клей безпосередньо на вироби з пінопласту.
- Поверхні, які потрібно приклеювати, повинні бути чистими, сухими та знежирені. Якщо можливо, то поверхні, що склеюються рекомендується відшліфувати, наприклад, за допомогою наждакового паперу. Це збільшить шорсткість поверхні, що приведе до кращого контакту клею з поверхнею, що склеюється.
- Для великих поверхонь рекомендується «крапкова» склейка. Це рівномірне розміщення точок клею по всій поверхні. Після того, як клей виливається із сопла, він швидко починає тверднути, це слід враховувати при склеюванні великих поверхонь. По можливості необхідно поетапно склеювати матеріали, що потребують великої кількості клею.
- При склеюванні текстильних або подібних матеріалів слід наносити клей S-образно.

#### 4.3 Після виконання роботи

- Вимкніть пристрій натиснувши вимикач живлення (6, рисунок 1). Індикатор живлення та світлодіод підсвічування згаснуть.
- Дайте охолонути термоклейовому пістолету.
- Витягніть акумуляторну батарею.
- Виконайте технічне обслуговування.
- Зарядіть акумуляторну батарею.
- Зберігайте пристрій в сухому, добре вентильованому приміщенні, що замикається, щоб уникнути самовільного використання чи пошкодження.

### 5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

#### 5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.


Гарантійні претензії приймаються лише при правильному та регулярно виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти Розділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях TM WORCRAFT.

#### 5.2 Порядок технічного обслуговування виробу

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед виконанням технічного обслуговування від'єднайте акумуляторну батарею від виробу.**


- Зовнішнім оглядом перевірте стан корпусу, руків'я та інших елементів пристрою.
- Виконайте очищення вентиляційних прорізів неметалевою щіткою або сухою ганчіркою. Ні в якому разі не використовуйте для чищення металеві предмети, тому що вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу

 **УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати тільки трохи вологою тканиною! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!**

#### 5.3 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку виробу, а потім не рідше одного разу на 1 рік.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в сервісних центрах TM WORCRAFT (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)).

 **УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.**



При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу та всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною мастила, очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника та продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами TM WORCRAFT.

## **6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ**

Ремонт виробу повинен здійснюватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті [www.worcrafter.com.ua](http://www.worcrafter.com.ua).

## **7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ**

**7.1** Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорту). Дата виробництва вказана на табличці виробу.

**7.2** Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатися в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносно вологості повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

**7.3** Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

## **8 ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)**

**8.1** Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

### **8.2 Під час купівлі виробу:**

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- переконайтеся, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працездатність виробу, а також виконати огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном TM WORCRAFT. При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

**8.3** У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безкоштовний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента продовжується на час його ремонту. Гарантії та післягарантійне обслуговування електроінструменту TM WORCRAFT на території України виконуються в сервісних центрах, перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua).



**УВАГА!** Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України ви можете дізнатись на сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)

**8.4** Гарантія не поширюється:

- в разі природного зносу виробу (вироблення ресурсу, сильне внутрішнє/зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;

- в разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



**УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.**

## 9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) на коробці виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів.

Основні технічні характеристики акумуляторного клейового пістолета **CLG-S20Li** наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Напруга, В	20 В
Рекомендований тип акумуляторної батареї	CLB-20V-2.0HC / CLB-20V-4.0HC
Максимальна температура нагріву, °С	200
Час нагріву після ввімкнення (орієнтовно), с	60
Швидкість витікання клею, г/хв	0-15
Діаметр клейового стрижня (клей-стіка), мм	11
Час роботи від батареї ємністю 2,0 Аг (орієнтовно), хв	30
Клас виробу	III
Вага нетто (без батареї)/брутто, г	125/250

Правила та умови ефективного та безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua).

Вироби ТМ WORCRAFT відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, приладдя та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

## 10 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приналежності й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

## 11 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність акумуляторного клейового пістолета **CLG-S20Li** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Пістолет клейовий акумуляторний <b>CLG-S20Li</b>	1
Клейовий стрижень (клей-стік)	3
Інструкція з експлуатації (Технічний паспорт)	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.



**УВАГА!** Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту  
ви можете подивитися на фірмовому сайті  
[worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)