


WORCRAFT

POWER TOOLS

CMT-S20LiB

Багатофункціональний інструмент
акумуляторний

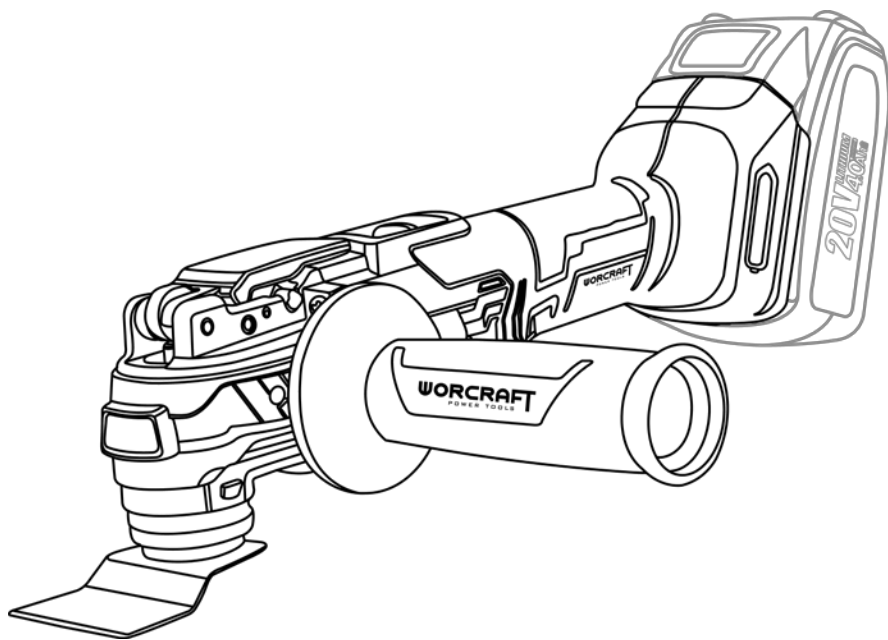

UA

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	7
4 Використання виробу.....	8
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	11
9 Технічний паспорт.....	11
10 Утилізація	12
11 Комплектність	12

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(копія оригіналу)

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні вам за придбання даної моделі інструмента торгової марки WORCRAFT. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструмента, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки WORCRAFT буде вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі акумуляторного багатофункціонального інструмента **CMT-S20LiB** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

Перед експлуатацією пристрою уважно вивчіть Інструкцію з експлуатації (Технічний паспорт) і дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з багатофункціональним інструментом.

Переконайтеся, що гарантійний талон повністю та правильно заповнений. В процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

ВСТУП

Багатофункціональний інструмент акумуляторний **CMT-S20LiB** (далі – виріб, реноватор, пристрій) призначений для розпилювання і розрізання деревини, пластмаси, гіпсу, кольорових металів і кріпильних елементів (наприклад незагартованих цвяхів, закріпок). Він також придатний для обробки м'яких настінних кахлів, а також сухого шліфування і шабрування невеликих поверхонь.

Уважно вивчіть цю Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ «Загальні правила техніки безпеки». Тільки таким чином ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Порушення вказівок та інструкцій з техніки безпеки, можуть стати причиною ураження електричним струмом, пожежі та важких травм. Пам'ятайте, ваша безпека – ваша відповідальність.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням обладнання повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу і деталей виробу. Ці запобіжні заходи містять в себе нижчеперелічені пункти.

Уважно прочитайте всі вказівки, перш ніж ви спробуєте використовувати інструмент і збережіть їх. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на робочому місці або на робочому столі може стати причиною травми.

1.1.2 Приймайте до уваги обстановку біля робочого місця. Підтримуйте хороше освітлення на робочому місці. Не працюйте інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Остерігайтеся ураження електричним струмом. Не торкайтеся заземлених поверхонь, наприклад, трубопроводів, радіаторів, кухонних плит, корпусів холодильників. Не працюйте з приладом під дощем і снігом. Не використовуйте електроінструмент в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу та вологи. Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім доторкатися до інструмента. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.4 Закінчивши роботу, зберігайте інструмент в спеціально відведеному місці для зберігання. Місце для зберігання електроінструмента має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замкнутим на замок. Діти не повинні мати доступ до нього.

1.1.5 Не втручайтеся в роботу механізмів, прикладаючи зайву силу. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується згідно з передбаченими нормами, навантаженням, зусиллям і швидкістю.

1.1.6 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструмента. Не використовуйте електроінструмент в цілях, для яких він не призначений.

1.1.7 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. Приховуйте довге волосся головним убором.

1.1.8 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або маску проти пилу, якщо при роботі виділяється пил.

1.1.9 Уважно та відповідально ставтеся до технічного обслуговування електроінструмента та його ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі обережно поводьтеся з приладом і утримуйте його в чистоті. При змашуванні та заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок у відповідних інструкціях. Рукоятки інструмента повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення змашувальними матеріалами.

1.1.10 Витягніть акумуляторну батарею (продається окремо!), якщо інструмент не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.11 Унікайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте електроінструмент з під'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!), тримаючи палець на пусковій клавіші.

1.1.12 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що ви робите. Дотримуйтесь здорового глузду. Не працюйте з приладом якщо ви стомилися, прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби та продукти, що погіршують увагу та зосередженість.



УВАГА! Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, що зазначені в цих Інструкціях з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.13 Ремонт інструмента повинен виконуватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM WORCRAFT. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Заходи безпеки для акумуляторного багатофункціонального інструмента

1.2.1 Застосовувати вибір дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 При експлуатації виробу необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорту), дбайливо поводитися з ним, не піддавати його ударам, перевантаженням, впливу бруду і нафтопродуктів. До роботи з виробом допускаються лише особи, які пройшли відповідне навчання і мають допуск до роботи з електроінструментом.

1.2.3 Перш ніж увімкнути інструмент, слід упевнитися, що робоча насадка не торкається матеріалу, який буде оброблятися.

1.2.4 Перш ніж розпочати вирізання в підлозі, стіні чи іншій поверхні, слід упевнитися, що в них відсутні електричні дроти або газові труби. Пошкодження дроту під напругою може призвести до ураження електричним струмом, пошкодження газової труби – до вибуху.

1.2.5 Не допускається торкатися насадок, що рухаються.

1.2.6 Не торкайтеся насадки й оброблюваного матеріалу безпосередньо після закінчення обробки, оскільки вони можуть бути сильно розігрітими та є небезпека отримати опіки.

1.2.7 Щоб замінити насадку необхідно вимкнути інструмент і зачекати, доки усі рухомі частини не зупиняться.

1.2.8 Перш ніж розпочати роботу, слід упевнитися, що під матеріалом, який буде оброблятися, є достатньо місця, щоб не пошкодити насадкою поверхню столу чи підлоги.

1.2.9 Не допускається вживати їжу, напої, а також палити у приміщеннях, де, за допомогою інструмента, усувають фарбу, яка містить свинець. Контакт із таким пилом або його вдихання здатне завдати шкоди здоров'ю.

1.2.10 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати виріб в приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду та дощу;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб при виникненні під час його роботи хоча б однієї з таких несправностей:
 - 1) іскріння всередині корпусу пристрою;
 - 2) швидкість обертання двигуна падає до ненормальної величини;
 - 3) корпус двигуна перегрівається;
 - 5) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 6) пошкодження або затуплення змінної робочої насадки;
 - 7) поломка або поява тріщин в корпусних деталях, передньої рукоятці.

1.2.11 Дозволяється виконувати роботи з виробом без індивідуальних і електричних засобів захисту.

1.2.12 Завжди заряджайте батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С. Температура нижче 5 °С може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °С. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °С до 25 °С.

Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як почати заряджання наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї підряд.

1.2.13 Акумулятор завжди повинен знаходитися на безпечній відстані від джерел тепла. Не допускається піддавати його тривалому впливу підвищених температур (прямих сонячних променів, залишити поблизу обігрівачів або ж у середовищі, температура якого перевищує 50°C). Не допускається зберігати акумулятор в автомобілі у сонячні та спекотні дні.

1.2.14 Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею і зарядний пристрій чи адаптер (продається окремо!). Ніколи не замикайте клеми акумуляторної батареї, з'єднання клем батареї призведе до різкого збільшення струму і перегріву, який виведе з ладу акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь. Батарея може вибухнути. При свердлінні отворів в стіні, у підлозі або в стелі, перевіряйте наявність схованих електричних дротів тощо.

1.2.15 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батареї після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.

1.2.16 Не встановлюйте які-небудь сторонні предмети у щілині повітряної вентиляції зарядного пристрою чи адаптера. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів у щілині повітряної вентиляції зарядного пристрою чи адаптера може призвести до ураження електричним струмом або до пошкодження.

2 ОПИС І РОБОТА

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Багатофункціональний акумуляторний інструмент (реноватор) **CMT-S20LiB** застосовується для розпилювання та різання деревини, пластмаси, гіпсокартону, металів і м'якої облицювальної плитки, а також для сухого шліфування і шабрування невеликих поверхонь. Внаслідок вібрування кривошипно-балансирного приводу насадок зі швидкістю до 20000 коливань у хвилину з кутом 3,0°, пристрій чудово підходить для точної роботи у вузьких важкодоступних місцях. Пристрій призначений для побутового використання.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5°C до плюс 40°C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

Електроживлення багатофункціонального інструменту здійснюється від акумуляторної батареї напругою 20 В (купується окремо!).

2.1.3 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити в його конструкцію незначні зміни, які не відображені в Інструкції з експлуатації (Технічному паспорті) і не впливають на ефективну і безпечну роботу інструменту.

2.2 Пристрій і робота

2.2.1 Виріб складається з наступних основних частин: корпусу, безщіткового двигуна, редуктора, вимикача, електронного пристрою регулювання частоти коливань шпинделя (частоти обертання електродвигуна).

2.2.2 Увімкнення двигуна виробу здійснюється переміщенням клавіші вимикача (4) в бік корпусу редуктора. Вимкнення виробу здійснюється переміщенням клавіші вимикача (4) у початкове положення.

2.2.3 Фіксування насадок на фіксатор (1) здійснюється важелем затискного пристрою (3).

2.2.4 Регулювання частоти коливань насадки здійснюється регулятором (8).

2.2.5 Завдяки зворотно-поступальним осьовим рухам шпинделя змінна насадка робить до від 10500 до 22000 коливань в хвилину з кутом відхилення (осциляції) 3,0°. Це дозволяє працювати в самих обмежених умовах (кути, кромки).


2.2.6 Для більшої зручності використання пристрій має можливість встановлення допоміжної рукоятки (9) справа або зліва в різьбові отвори корпусу редуктора.

2.2.7 У зв'язку з постійним удосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису і малюнків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

2.3 Склад виробу

Зовнішній вигляд багатофункціонального інструменту акумуляторного **CMT-S20LiB** показаний на рисунку 1.

1

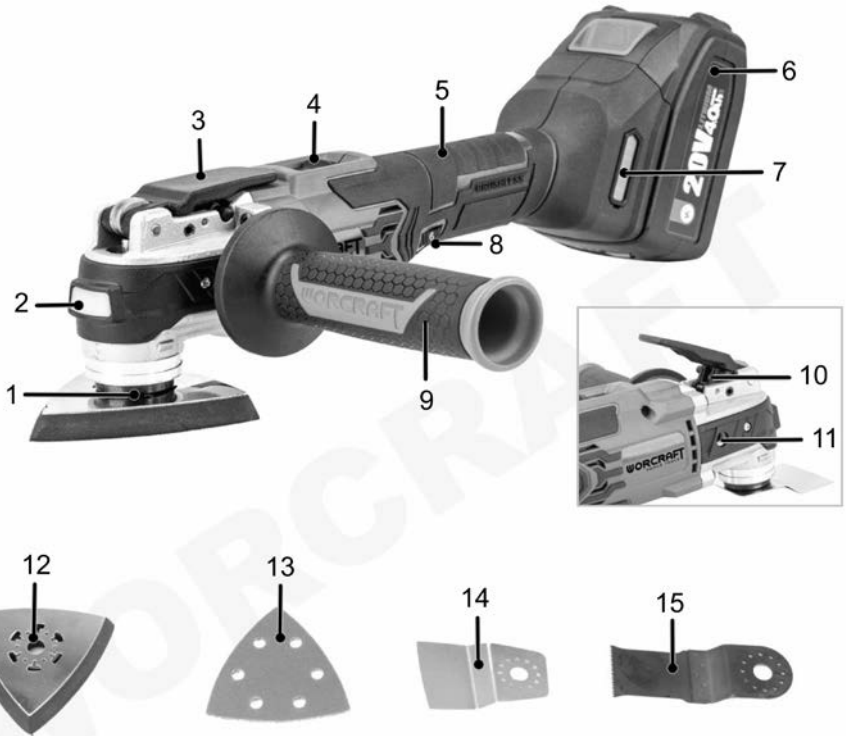

2






1. Фіксор змінних насадок
2. Світлодіод підсвічування робочої зони
3. Важіль для швидкого монтажу насадок
4. Перемикач «Увімк/Вимк» (вимикач)
5. Основна рукоятка
6. Акумуляторна батарея
7. Пилонепроникна сітка системи вентиляції
8. Регулятор частоти коливань

9. Допоміжна рукоятка
10. Запобіжник важеля заміни насадок
11. Отвір кріплення допоміжної рукоятки
12. Трикутна шліфувальна поверхня
13. Шліфувальний папір
14. Жорсткий скребок
15. Пиляльне полотно по металу (HSS)

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

! УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації.

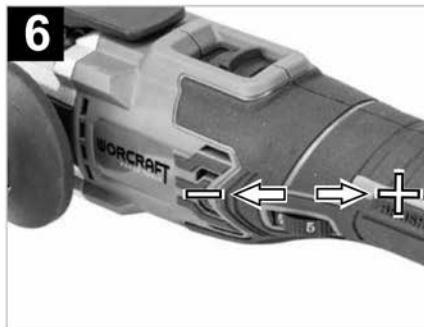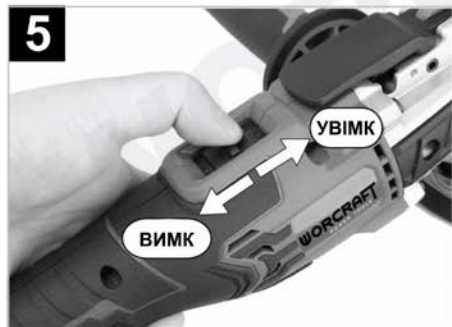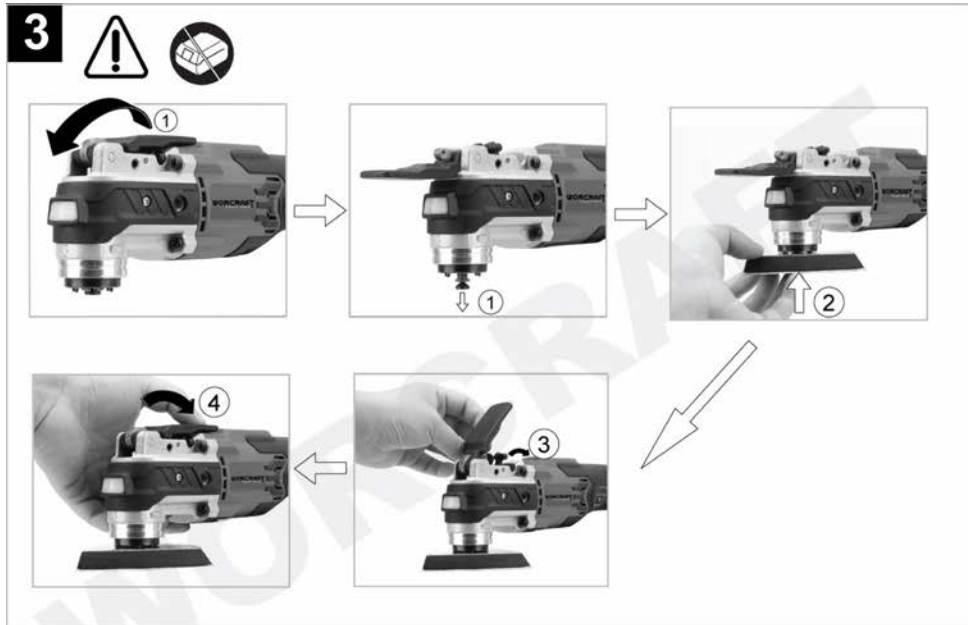

3.1 Після транспортування виробу в зимових умовах, у разі його використання в теплому приміщенні, необхідно витримати виріб при кімнатній температурі не менше 2 годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Для безпечної та більш комфортної роботи слід користуватися допоміжною рукояткою (9, рисунок 1). Для встановлення рукоятки необхідно вкрутити різьбову частину рукоятки в отвір корпусу редуктора (дивіться рисунок 2).

3.3 Заміна робочих насадок (дивіться рисунок 3)



УВАГА! При заміні насадок обов'язково надягайте захисні рукавички. Дотик до насадок несе в собі небезпеку поранення.

- Потягніть догори важіль для швидкого монтажу робочих насадок (3, рисунок 1), натяжна (фіксувальна) пластина при цьому повністю опуститься.
- Для роботи в найбільш зручному та безпечному для користувача положенні, насадку допускається встановлювати між затискними пластинами в довільному положенні таким чином, щоб отвори потрапили на виступи внутрішньої пластины насадки.
- Встановіть робочу насадку вигином від пристрою.
- Зафіксуйте насадку в обраному положенні, опустивши важіль для швидкого монтажу насадок. Щоб уникнути защемлення пальців важелем, пристрій має запобіжну скобу. Вам потрібно спочатку відкинути назад запобіжну скобу перед тим, як опустити важіль швидкого монтажу насадок на місце.
- Перевірте надійність встановлення робочої насадки.



УВАГА! Перевірте встановлену насадку на предмет надійної фіксації. Неправильно або погано закріплена насадка може травмувати користувача.

3.4 Комплект постачання включає такі типи насадок (дивіться рисунок 1):

- Трикутна шліфувальна поверхня (12, рисунок 1) з відповідним шліфувальним папером призначена для шліфування та полірування у важкодоступних місцях і на твердій поверхні дерев'яних і заготовок з деревостружкових матеріалів тощо.
- Жорсткий скребок (14, рисунок 1) використовується для демонтажу м'яких матеріалів з твердої поверхні, усунення залишків цементного розчину, клею для килимового покриття або керамічної плитки.
- Пиляльне полотно по металу (15, рисунок 1) використовується для відрізання непотрібних частин монтажу (цвяхи, гвинти, дрібні профілі тощо), вкорочення профілів та для інших робіт з розпилювання та відрізання сталевих елементів або елементів з кольорових металів.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Перш ніж експлуатувати пристрій слід перевірити стан робочої насадки. Не допускається використовувати насадку із тріщинами чи іншими пошкодженнями. Після закінчення роботи пристрій слід вимкнути та дочекатися повної зупинки робочої насадки. Не допускається гальмувати робочу насадку яка рухається, притискаючи її до матеріалу, що обробляється.

4.1 Увімкнення

- Під'єднайте акумуляторну батарею (дивіться рисунок 4). Для від'єднання потрібно натиснути на кнопку розблокування акумуляторної батареї та витягнуть батарею.
- Увімкнення та вимкнення пристрою (дивіться рисунок 5) виконується переміщенням перемикача «Увімк/Вимк» (4, рисунок 1). Після увімкнення двигуна пристрою вмикається підсвічування робочої зони.
- Оберіть частоту коливань залежно від типу обраної операції регулятором (8, рисунок 1), який розташований біля основної рукоятки (дивіться рисунок 6).

4.2 Робота

4.2.1 Розпилювання

УВАГА! Не допускається використовувати робочий інструмент у неналежному стані. Пognуті або затуплені пиляльні насадки можуть негативно вплинути на якість розпили, зруйнуватися або викликати зворотний удар. При розпилюванні та шабруванні завжди переміщуйте виріб від себе. Забороняється під час роботи утримувати виріб однією рукою, а другою упиратися в оброблювану заготовку або утримувати її.



При розпилюванні легких будівельних матеріалів враховуйте приписання і рекомендації виробника матеріалу.

Перед розпилюванням за допомогою пиляльних дисків/пиляльних полотен з високовуглецевої інструментальної сталі (HCS) в деревині, деревостружкових плитах, будівельних матеріалах і подібних матеріалах, перевіряйте їх на наявність сторонніх предметів, зокрема, цвяхів, гвинтів тощо. При необхідності витягніть сторонні об'єкти або використовуйте біметалеві пиляльні диски/пиляльні полотна для їх усунення.

Розпилювання зануренням (коли розпилювання починається не з краю заготовки) може виконуватися тільки при розпилюванні м'яких матеріалів, наприклад, дерева, гіпсокартону та подібних матеріалів.

Розріз керамічної плитки спричиняє більш швидке зношування робочої насадки.

4.2.2 Шліфування



УВАГА! Продуктивність при роботі і характер шліфованої поверхні значно залежать від обраного абразивного паперу, встановленої частоти коливань і сили притискання.

Для шліфування підбирайте необхідну частоту вібрації, в залежності від оброблюваного матеріалу, а також тип шліфувального листа і його зернистість, щоб отримати бажаний результат шліфування. Перед початком роботи зробіть пробне шліфування на непотрібному шматку заготовки (того ж матеріалу або з таким же покриттям), щоб переконатися в правильному підборі шліфувального листа і частоти коливань.

При шліфуванні площин працюйте всією площиною шліфувальної плити. При шліфуванні в кутах, важкодоступних місцях або при обробці крайок, допускається робота кутом або кромкою шліфувальної плити.

Щоб шліфувального листа вистачило надовго, слідкуйте за рівномірним натиском. Занадто сильне натискання не підвищує продуктивність шліфування, а лише призводить до швидкого зносу виробу та шліфувального листа.



УВАГА! При точковому шліфуванні шліфувальний лист може сильно нагріватися. Зменшіть частоту коливань і силу притискання та регулярно охолоджуйте шліфувальний лист. Не використовуйте шліфувальний лист, яким оброблявся метал, для інших матеріалів.

4.2.3 Шабрування



УВАГА! Для шабрування виберіть високу частоту коливань. На м'якій поверхні (наприклад, деревині) працюйте під плоским кутом з не сильним натисканням. Інакше шпатель може врізатися у поверхню.

4.3 При роботі:

- Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори для охолодження виробу були завжди чистими та відкритими.
- Після виконання роботи вимкніть пристрій, дочекайтеся повної зупинки робочого інструмента, від'єднайте акумуляторну батарею.

4.4 Після закінчення роботи:

- очистіть виріб, і додаткове приладдя від пилу і бруду. У разі сильного забруднення протріть виріб вологою протиральною тканиною, яка виключає випадання вологи на інструмент у вигляді крапель. Після цього витріть виріб насухо. Забороняється використовувати для цих цілей агресивні до пластмаси, гуми та металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти тощо);
- зберігайте виріб у сухому, провітрюваному приміщенні. Умови зберігання і транспортування повинні виключати можливість механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності і надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному і регулярно виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти Розділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях TM WORCRAFT.

5.2 Порядок технічного обслуговування виробу

5.2.1 Перевірка змінного інструменту.

Використання тупого і пошкодженого змінного інструменту призводить до зниження продуктивності виробу і до перевантаження двигуна. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб змінний інструмент був правильно заточений і не пошкодженим: замінійте його за потреби.

5.2.2 Перевірка встановлених гвинтів.

Регулярно перевіряйте всі встановлені на інструменті гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.3 Технічне обслуговування двигуна.

Проявляйте належну увагу, слідкуючи за тим, щоб обмотка не була пошкоджена і не залита маслом або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу і бруду.

5.2.4 Перед тривалою перервою в експлуатації та зберіганням очищайте виріб від пилу і бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очищувачів. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати тільки сухою ганчіркою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити метали, пластмасові та гумові частини виробу!

Для того, щоб інструмент працював довго й надійно ремонтні, сервісні та регулювальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в сервісних центрах TM WORCRAFT.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в сервісних центрах TM WORCRAFT (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною мастила, щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами TM WORCRAFT.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на таблиці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатися в упаковці підприємства виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від плюс 5 °C до плюс 40 °C, відносною вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Упаковка повинна зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ WORCRAFT. При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу виробника власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу).

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента продовжується на час його ремонту.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування електроінструменту ТМ WORCRAFT на території України виконуються в сервісних центрах, перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України ви можете дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі що швидко зношуються, а також на змінні приналежності;
- в разі природного зносу виробу (повний виробіток ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- в разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки та інше);
- у випадку, якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку поза гарантійної майстерні.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і виконувати доробки, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) на коробці виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Основні технічні дані багатифункціонального акумуляторного інструменту **CMT-S20LiB** представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Тип двигуна	безщітковий
Рекомендований тип акумуляторної батареї	CLB-20V-2.0HC / CLB-20V-4.0HC
Частота коливань, хв ⁻¹	10500-20000
Кут коливань (осциляції), град	3,0°
Вага нетто/брутто, кг	1,2/1,6
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(A)	81,5 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень акустичної потужності L_{wa} , дБ(A)	92,6 ($K_{wa}=3,0$)
Рівень вібрації a_h (шліфування), м/с ²	2,8 ($K_h=1,5$)
Рівень вібрації a_h (розпилювання), м/с ²	6,2 ($K_h=1,5$)
Рівень вібрації a_h (шабрування), м/с ²	4,7 ($K_h=1,5$)

Вироби ТМ WORCRAFT відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

10 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приналежності й упаковку разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

11 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність реноватора **CMT-S20LiB** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Багатофункціональний акумуляторний інструмент CMT-S20LiB	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Трикутна шліфувальна платформа	1
Наждачний папір	3
Пиляльне полотно по металу (HSS)	1
Скребок (насадка для шабрування)	1
Допоміжна рукоятка	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

WORCRAFT
POWER TOOLS

Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту ви можете подивитися на фірмовому сайті worcraft.com.ua