

# WORCRAFT

POWER TOOLS

## CHG-S20LI

Фен промисловий акумуляторний



UA

CE

## ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	8
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	9
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	9
8 Гарантії виробника (постачальника).....	9
9 Технічний паспорт.....	10
10 Комплектність.....	10
11 Утилізація.....	10

# Інструкція з експлуатації

(копія оригіналу)

## УВАГА!

### Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки WORCRAFT. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності і надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки WORCRAFT стане Вашим помічником на довгі роки.

При покупці фену промислового акумуляторного **CHG-S20LI** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ 10 «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

Перед використанням фену промислового акумуляторного уважно вивчіть Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з пристроєм.

Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

В процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

## ВСТУП

Фен промисловий акумуляторний **CHG-S20LI** (далі – виріб, інструмент) застосовується для видалення старого лакофарбового покриття, просушування свіжонанесеної фарби, відтавання замерзлого водопроводу, нагрів полімерних матеріалів перед обробкою, паяння (наприклад, мідних труб), проклеювання та розшивання швів плавкими клеями, зварювання полімерних матеріалів. Виріб призначений для побутового використання.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, у тому числі пункт 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



**УВАГА!** Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною отримання опіків, ураження електричним струмом, пожежі та важких травм.

## 1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

### 1.1 Загальні правила безпеки



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перед використанням обладнання повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику опіків, пожежі, ураження електричним струмом, та знизити ймовірність пошкодження корпусу і деталей виробу. Заходи безпеки перелічені нижче.

Уважно прочитайте всі вказівки, перш ніж Ви спробуєте використовувати інструмент, і збережіть їх. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на робочому столі або навколо нього під час праці може стати причиною травми.

1.1.2 Звертайте увагу на обстановку, яка оточує робоче місце. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Остерігайтеся ураження електричним струмом. Не торкайтеся заземлених поверхонь, наприклад, трубопроводів, радіаторів, кухонних плит, корпусів холодильників. Не працюйте з приладом під дощем і снігом. Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу та води. Проникнення вологи в корпус пристрою може призвести до ураження електричним струмом.

1.1.4 Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім доторкатися до інструменту або подовжувача. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте інструмент у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до електроінструменту.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, прикладаючи зайву силу. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується згідно передбачених норм, навантажень, зусиль і швидкості.

1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте електроінструмент у цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати рукавички і черевики з неслизькою підшвою. Ховайте довге волосся під головним убором.

1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або маску проти пилу, якщо при роботі виділяється пил.

1.1.10 Використовуйте обладнання для відведення пилу і бруду, якщо це передбачено. Переконайтеся, що Ви використовуєте відповідні пристрої для підключення подібного обладнання.

1.1.11 Не допускайте псування електрошнур зарядного пристрою (купується окремо!). Не тягніть за шнур з метою витягнути вилку з розетки. Бережіть шнур від впливу високих температур, змащувальних матеріалів та предметів з гострими краями.

1.1.12 Перед початком роботи закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж тримати заготовку в руці, а також звільняє обидві руки для роботи з інструментом.

1.1.13 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори і не втрачайте рівноваги.

1.1.14 Уважно і відповідально ставтеся до технічного обслуговування електроінструменту та його ремонту. Для досягнення кращого результату і забезпечення більшої безпеки під час роботи, обережно поводьтеся з приладом і утримуйте його в чистоті. При заміні аксесуарів дотримуйтеся вказівок із відповідних інструкцій. Періодично оглядайте електрошнур зарядного пристрою (купується окремо!), і в разі пошкодження, відремонтуйте його в уповноваженому сервісному центрі. Періодично оглядайте подовжувачі, якими Ви користуєтесь, і в разі пошкодження замініть їх. Рукоятка інструменту повинна бути сухою та чистою, не допускайте їх забруднення змащувальними матеріалами.

1.1.15 Витягніть вилку електрошнур з розетки, якщо зарядний пристрій (купується окремо!) не використовується.

1.1.16 Уникайте несподіваного ввімкнення виробу. Не переносьте виріб з під'єднаною акумуляторною батареєю, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим, як вставити акумуляторну батарею, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.17 Використовуючи подовжувачі поза приміщенням, обирайте тільки такі, які призначені для роботи на вулиці. Вони мають відповідне маркування.

1.1.18 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що Ви робите. Не працюйте з приладом, якщо Ви стомилися, прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.19 Будь-які пошкоджені деталі, несправні перемикачі, необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте з інструментом з несправним перемикачем «Увімк/Вимк» (вимикачем).



**УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.**

1.1.20 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM WORCRAFT. В іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров'ю користувача.

## **1.2 Особливі вимоги експлуатації (Заходи безпеки при використанні промислового фену)**

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта), поводитися з ним обережно, не допускати його ударів, неправильного охолодження після роботи, впливу бруду і нафтопродуктів. До роботи з виробом допускаються лише особи, які пройшли відповідне навчання і мають допуск до роботи з виробом.

1.2.3 При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та зміну насадок виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю;
- під'єднати акумуляторну батарею до виробу тільки перед початком роботи;
- під'єднати та від'єднати акумуляторну батарею тільки при вимкненому перемикачі «Увімк/Вимк»;
- від'єднати акумуляторну батарею при зміні насадок, при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі, після закінчення роботи;
- при проведенні робіт завжди застосовувати додаткові заходи пожежної безпеки у зв'язку з високою температурою нагріву;
- при термічній обробці використовувати затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного фіксування оброблюваної деталі;
- не заглядати в сопло;
- не використовувати виріб поблизу легкозаймистих матеріалів;

- не використовувати виріб для сушіння волосся;
- не направляти потоки гарячого повітря на людей або тварин;
- не доторкатися до гарячого сопла та гарячої насадки. Перед зберіганням, зміною насадок або обслуговуванням виробу дати їм охолонути.



**УВАГА! Утримання оброблюваної деталі руками або тілом дуже сумнівно та ненадійне, і може призвести до травм та опіків.**



**УВАГА! Висока температура нагріву збільшує ризик пожежі або вибуху. При роботі з пластиком, фарбами, лаками та іншими подібними матеріалами утворюються газу, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Використовуйте виріб тільки в добре провітрюваних приміщеннях!**

#### 1.2.4 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду та дощу;
- залишати виріб без нагляду;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
  - 1) Несправний перемикач або його нечітка робота;
  - 2) поламка або поява тріщин в корпусних деталях.

#### 1.2.5 Дозволяється користуватися виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту.

## 2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

### 2.1 Призначення виробу

2.1.1 Фен промисловий акумуляторний **CHG-S20LI** застосовується для видалення старого лакофарбового покриття, просушування свіжнанесеної фарби, відтавання замерзлого водопроводу, нагрів полімерних матеріалів перед обробкою, паяння (наприклад, мідних труб), проклеювання та розшивання швів плавкими клеями, зварювання полімерних матеріалів. Виріб призначений для побутового використання. Поставляється в пакувальній коробці з гофрованого картону.

Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від +5 °С до +40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів та надмірної запиленості повітря.

Електроживлення виробу здійснюється від акумуляторної батареї (купується окремо!) напругою 20 В, зарядного пристрою (купується окремо!) – від однофазної мережі змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц; допустимі відхилення напруги живлення  $\pm 10\%$ .

2.1.2 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення моделі, виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які не відображені в цій Інструкції з експлуатації (Технічному паспорті) і не впливають на ефективну і безпечну роботу інструменту.

### 2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд фену акумуляторного **CHG-S20LI** показаний на рисунку 1.

1. Сопло
2. Фіксатор насадок
3. Світлодіод підсвічування робочої зони
4. Пускова клавіша
5. Запобіжник від ненавмисного ввімкнення (кнопки з обох сторін)
6. Рукоятка
7. Зручний гачок
8. Насадка-концентратор
9. Рефлекторна насадка
10. Насадка з плоским соплом

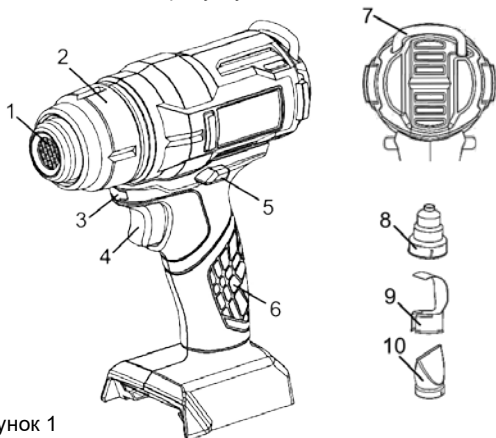


Рисунок 1

### 1.3 Пристрій і принцип роботи

1.3.1 Виріб складається з наступних основних частин: нагрівального елемента, сопла, електродвигуна з крильчаткою для нагнітання повітря, пускової клавіші, запобіжних кнопок від ненавмисного вмикання, світлодіоду підсвічування робочої зони, акумуляторної батареї (купується окремо!).

1.3.2 Для максимального продовження терміну служби нагрівального елемента виріб має затримку відключення електродвигуна турбіни після вимкнення (турбіна продовжує роботу при відпусканні пускової клавіші протягом 6 секунд).

1.3.3 Для зручності роботи виріб має світлодіод підсвічування робочої зони (3). Він починає світитися після натискання пускової клавіші, мигає шість секунд після її відпускання, а потім гасне.

1.3.4 Виріб має поворотне кільце (2) для надійної фіксації насадок в обраному положенні, а також гачок (7) на тильній стороні для можливості підвішування виробу, звільняючи дві руки для роботи.

1.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

## 3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ




**УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації.**

3.1 Після транспортування виробу в зимових умовах, перед увімкненням у теплом приміщенні, його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше 2-х годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.


### 3.2 Перед роботою необхідно:

- зовнішнім оглядом переконаватися в цілісності деталей корпусу та контактних клем виробу;
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші через її короткочасне (2-3 рази) натискання, відповідність акумуляторної батареї для під'єднання до виробу.

3.3 З від'єднаною акумуляторною батареєю встановіть необхідну змінну насадку на сопло. Для цього введіть кільце насадки під обід кільця фіксатора насадок (2) до упору. Для зняття насадки поверніть кільце фіксатора проти годинникової стрілки та витягніть її.

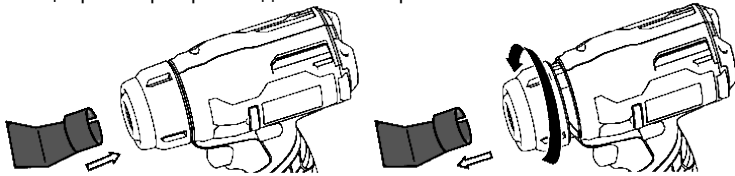

3.4 Для одного із способів стаціонарного встановлення промислового фену конструкцією передбачений гачок (7), за який виріб можна підвішувати на попередньо встановлений кронштейн. Це дозволяє працювати двома руками з деталлю, яка обробляється.

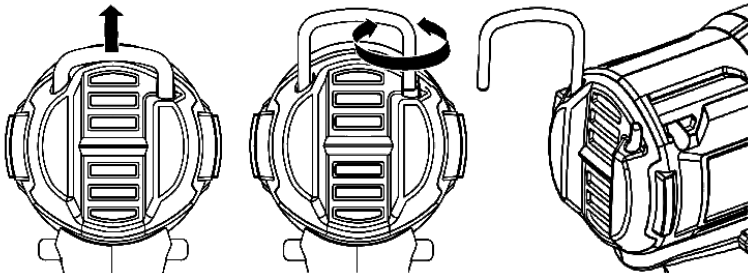

3.5 Під'єднайте акумуляторну батарею. Виріб готовий до роботи.

3.6 При виявленні несправностей зверніться до сервісного центру.



**УВАГА! Перед початком робіт переконайтеся в тому, що пускова клавіша та запобіжні кнопки не натиснути. Якщо ви під'єднаєте акумуляторну батарею, а пускова клавіша і запобіжні кнопки від ненавмисного вмикання натиснути, виріб негайно запрацює, що може стати причиною пожежі та опіків, а також спричинити матеріальну шкоду від дії високої температури.**

## 4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ



**УВАГА!** Для забезпечення найбільш тривалого терміну експлуатації виробу необхідно дотримуватися основних правил як при роботі, так і після закінчення робіт:

- 1) При роботі об'єкт нагрівання має знаходитись на відстані не менше 3-4 см від сопла.
- 2) Повітрязабірники (вентиляційні отвори) повинні бути повністю відкритими, щоб не перегріти нагрівальний елемент фену.
- 3) Пропрацювавши феном будь-яку кількість часу, нагрівальний елемент та інші нагріті деталі повинні рівномірно охолотитися. Для цього треба:
  - а) Відпустити пускову клавішу (нагрівальний елемент відключиться, а крильчатка турбіни буде обертатися ще приблизно 6 секунд для інтенсивного початкового охолодження внутрішніх частин виробу (світлодіод підсвічування робочої зони буде блимати до моменту повного вимкнення виробу));
  - б) Поставити фен вертикально на тильний бік соплом вгору для остаточного охолодження.
- 4) У разі, якщо в процесі роботи раптово закінчився заряд акумуляторної батареї, відпустіть пускову клавішу і встановіть виріб у вертикальне положення (соплом вгору) для охолодження. Після достатнього охолодження замініть акумуляторну батарею.

**4.1** Виріб не має регулювання температури та продуктивності (інтенсивності повітряного потоку) і має постійні значення на виході з сопла:

- температура потоку 550 °C;
- продуктивність 200 л/хв.

Для необхідного режиму термообробки заготовок слід витримувати необхідну дистанцію між соплом і заготовкою. Рекомендується експериментально визначати необхідну дистанцію, бажано, з використанням температурного датчика.

**4.2** Для ввімкнення виробу необхідно натиснути кнопки блокування від ненавмисного вмикання (5) з обох сторін виробу і натиснути на пускову клавішу. Виріб запрацює, кнопки блокування (5) можна відпустити. Для вимкнення необхідно відпустити пускову клавішу, при цьому вимикається живлення нагрівального елемента, а через 6 секунд електродвигун турбіни, виконавши початкове охолодження внутрішніх елементів виробу.

### 4.3 Експлуатація

- Найбільш відповідну температуру роботи можна визначити тільки методом випробувань. Тому рекомендується починати з найбезпечнішої відстані до заготовки.
- Відстань між насадкою (соплом) і матеріалом залежить від умов роботи і самого матеріалу.
- Всі види робіт можна виконувати без насадок, але використання насадок полегшує роботу і покращує результат.

#### 4.3.1 Видалення фарби або клейових речовин

- За допомогою гарячого повітря розм'якшіть фарбу і зніміть її лопаткою.
- Не грійте фарбу довго, інакше вона почне горіти, а це ускладнить видалення.
- Багато клейових речовин розм'якшуються при нагріванні, і можуть бути зняті таким же чином.

#### 4.3.2 Видалення фарби з віконних рам

- Скло може тріснути від перегріву. Ізолюйте скло від нагріву, підклавши негорючий листовий матеріал.
- З профільованої поверхні фарбу можна зняти за допомогою лопатки та щітки з м'якою металевою щетиною.

#### 4.3.3 Зміна форми пластикових труб

- Щоб уникнути перегину в одній точці з заломом, наповніть її піском і закрийте з обох сторін.
- Рівномірно нагрівайте трубу, рухаючи сопло виробу з боку в бік.

#### 4.3.4 Паяння пластику

- Матеріал і зварне з'єднання повинні бути з одного матеріалу.
- Місце зварного з'єднання повинне бути чистим, без масляних або будь-яких інших забруднень.
- Нагрійте частини пластикових деталей до в'язкого стану і притисніть одне до одного.
- Будьте уважні, при надмірному нагріванні пластик втратить в'язкість і потече.

#### 4.3.5 Робота з термозбіжними матеріалами

- Візьміть термозбіжний рукав необхідного діаметру.
- Термозбіжний рукав встановлюється на місце ізоляції та розігрівається потоком гарячого повітря. При цьому відбувається усадка рукава в діаметрі на 50% і досягається герметизація з'єднання. Фен може застосовуватися для герметизації і ремонту пошкодженого кабелю, ізоляції місць зварювання, «зрощення» кабельної оболонки та інших.

#### 4.3.6 Розморожування водопровідних труб

- Розморожуйте тільки металеві труби. Ні в якому разі не намагайтеся розморозити пластикові труби за допомогою виробу.
- Завжди розморожуйте труби від краю до центру.



**УВАГА! Будьте обережні! Іноді дуже легко сплутати водопровідні та газові труби. Мідні труби паяються припоєм на основі олова, тому ні в якому разі їх не можна нагрівати більше ніж на 200 °С.**

## 5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

### 5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному і регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти Розділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях TM WORCRAFT.

### 5.2 Порядок технічного обслуговування виробу

#### 5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів.

Регулярно перевіряйте всі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Ослаблений гвинт треба негайно затягнути. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпечкою.

#### 5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори.

Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні прорізи сухим стисненим повітрям;
- зробіть очищення вентиляційних прорізів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою. Ні в якому разі не використовуйте для чищення металеві предмети, тому що вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

#### 5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації та зберіганням очищуйте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очистників. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



**УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Фен слід чистити тільки сухою (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте ідкі очистники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Для того, щоб інструмент працював довго й надійно - ремонтні, сервісні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в сервісних центрах TM WORCRAFT.**

### 5.3 Періодичне обслуговування

Періодичне обслуговування виконується в сервісних центрах TM WORCRAFT (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені на сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)) після закінчення гарантійного терміну експлуатації і включає:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану електродвигуна турбіни виробу;
- перевірку стану нагрівального елемента.



**УВАГА! Технічне обслуговування повинно проводитися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без проведення технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.**

За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить Вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються за рахунок споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить у гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з проведення періодичного технічного обслуговування.



Після закінчення терміну служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки і виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ WORCRAFT.

## 6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися професійними робітниками в гарантійних майстернях (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені на сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)).

## 7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

**7.1** Строк служби виробу становить 3 роки.

Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на таблиці виробу.

**7.2** Виріб, очищений від пилу та бруду, повинно зберігати в упаковці підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від -5 °С до +40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Упаковка повинна зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

**7.3** Транспортування виробу проводиться в закритих засобах перевезення відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

## 8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

**8.1** Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає : ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 2б, офіс 29

### 8.2 При покупці виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ WORCRAFT. При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

**8.2** У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу виробника власник має право на безкоштовний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом та повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється при покупці виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента подовжується на час його ремонту.



**УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись на сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)**

### 8.4 Гарантія не поширюється:

- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення);
- у разі застосування не за призначенням;
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- у разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі, якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.



**УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і проводити доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.**

## 9 ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні дані фену промислового акумуляторного **CHG-S20LI** представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Рекомендована акумуляторна батарея для роботи	CLB-20V-4.0
Продуктивність / температура потоку, л/хв / °С	200 / 550
Час затримки відключення повітряного потоку, с	6
Вага нетто/брутто, кг	0,6/1,1

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на таблиці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) на коробці виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Правила та умови ефективного і безпечно використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті [worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua). Вироби ТМ WORCRAFT відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

## 10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність фену промислового акумуляторного **CHG-S20LI** представлена у таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Фен промисловий акумуляторний CHG-S20LI	1
Змінна насадка	3
Інструкції експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

## 11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя та упаковку разом із побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



**УВАГА!** Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.





Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту  
ви можете подивитися на фірмовому сайті  
[worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)